

SCHALTVERSTÄRKER / SWITCHING AMPLIFIER

BAUREIHE CSV / SERIES CSV




Art.-Nr.	: 10 341 00
Typ	: CSV 41-3 B
Funktion	: Anschluss von drei kapazitiven Sensoren der Baureihe R, S oder C
Part. -No.	: 10 341 00
Type	: CSV 41-3 B
Function	: Connection for three capacitive sensors Series R, S or C

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Betriebsspannung	: 10 .. 30 V / DC	Supply voltage	: 10 .. 30 V / DC
Schutzbeschaltung	: eingebaut	Protective circuit	: Built-in
Gehäusematerial	: ABS	Housing material	: ABS
Zul. Umgebungstemperatur	: -25 ... + 50°C	Permitted ambient temperature	: -25 ... 50°C
Schutzart IEC 60529	: IP 54 Gehäuse : IP 40 Flanschdose	Degree of protection IEC60529	: IP 54 Housing : IP40 Female socket

Ausgangsfunktion	: 3x Relais-Schließer	Output function	: 3 x NO
LED-Anzeige	: GRÜN - Relais geöffnet : ROT - Relais geschlossen	LED-display	: GREEN – Relay open : RED – Relay closed
Anschluss	Kabel : LIYY 6 x 0,25mm ² Länge : 1,5 Meter Rot : +10...30 V/DC Blau : GND Weiß / Braun : Sensor 1 Weiß / Grün : Sensor 2 Weiß / Gelb : Sensor 3	Connection	Cable : LIYY 6 x 0,25mm ² Length : 1,5 m Red : +10...30 V/DC Blue : GND White / Brown : Sensor 1 White / Green : Sensor 2 White / Yellow : Sensor 3

INSTALLATION / BEDIENUNG	INSTALLATION / OPERATION
Schaltverstärker befestigen, Behältererde mit dem Schaltverstärkergehäuse auf kurzem Weg verbinden	Fasten the switching amplifier, connect the container earth to the switching amplifier housing in a short way
Ein oder zwei Sensoren der Baureihe R, S oder C anschließen	Connect one or two sensors of the series R, S or C
Empfindlichkeit des Sensors über Kalibrierpotentiometer anpassen. Empfindlichkeit wird durch Linksdrehung erhöht	Adjust the sensitivity of the sensors via calibration potentiometer. Sensitivity is increased by turning to the left.

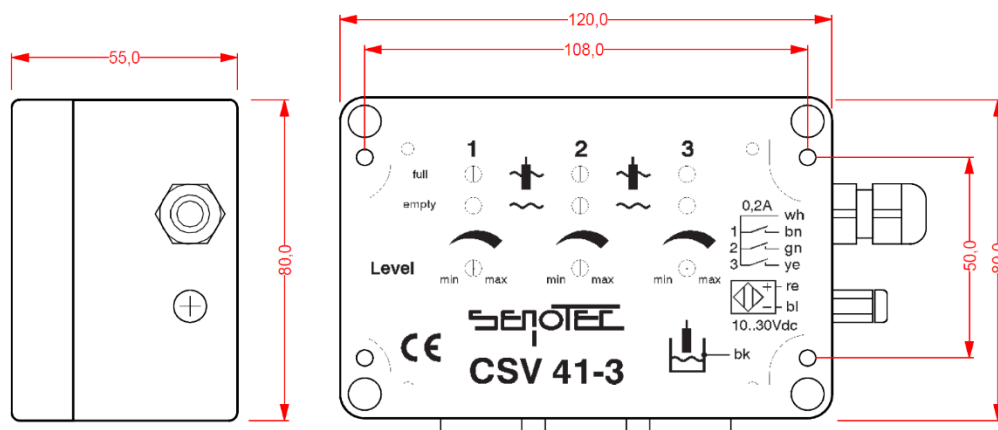

Angaben in mm